

Как покрыть кровлю металлочерепицей

Самостоятельный монтаж металлочерепицы

Необходимые инструменты




Монтаж карнизной планки

Высота первой обрешетки должна быть выше на высоту ступени металлочерепицы.




Установка нижней ендовы

Ендова нижняя должна выходить на карнизную планку.

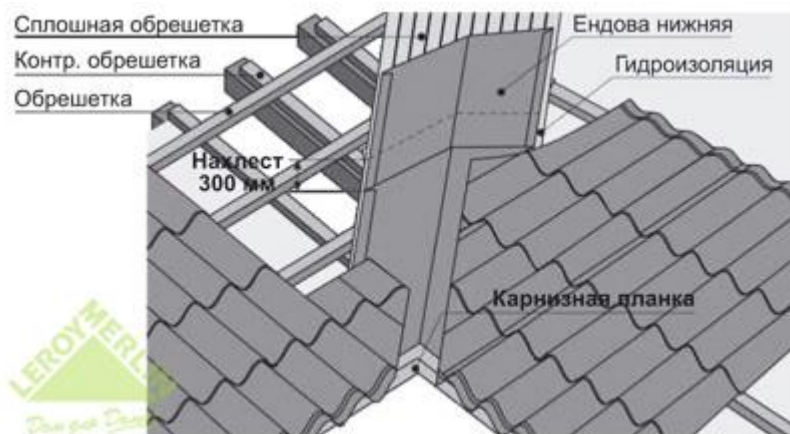


Установка обвода вокруг дымохода

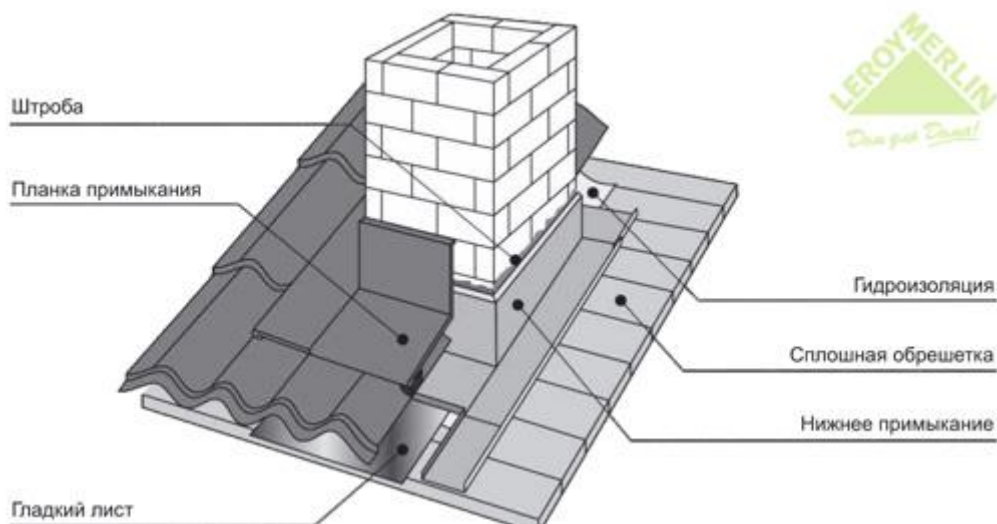

Подъем листов

Листы вкладывают в подготовленную конструкцию и поднимают веревками на кровлю по направляющим.

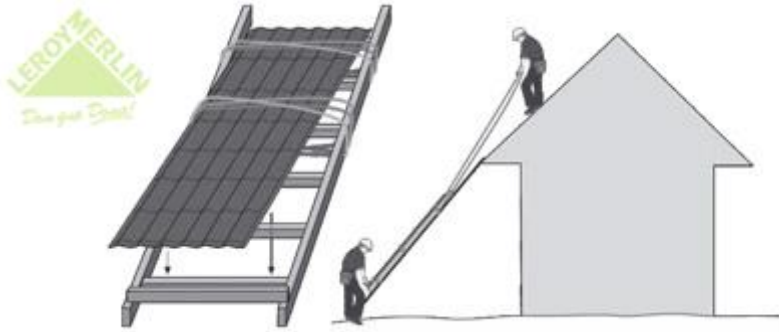

Правило хождения по листам

Наступать только в прогиб волны.






Монтаж кровельного материала

Листы должны быть выровнены строго горизонтально по линии карниза со свесом 50 мм за карниз.

Листы крепятся в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке, ближе к ступеньке.


При необходимости стянуть листы между собой саморезами.

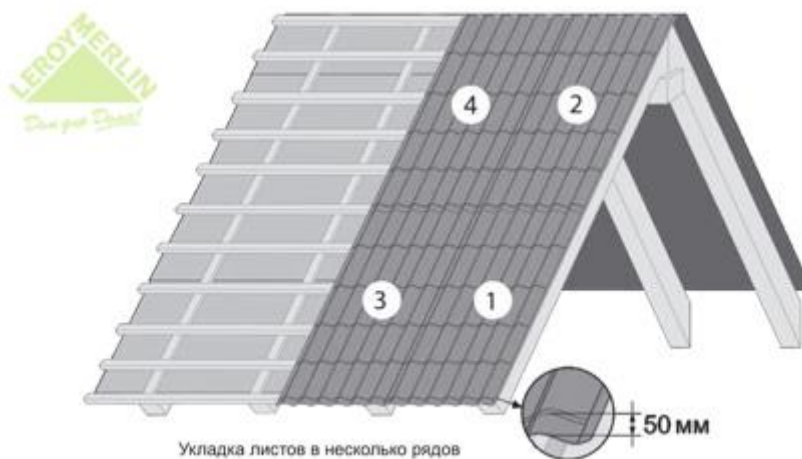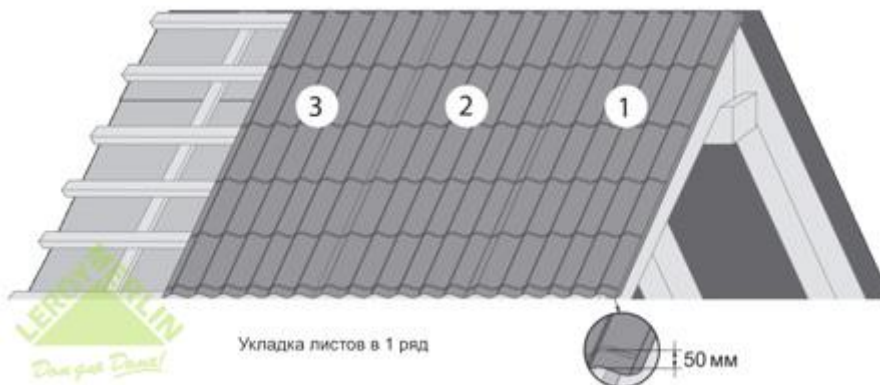

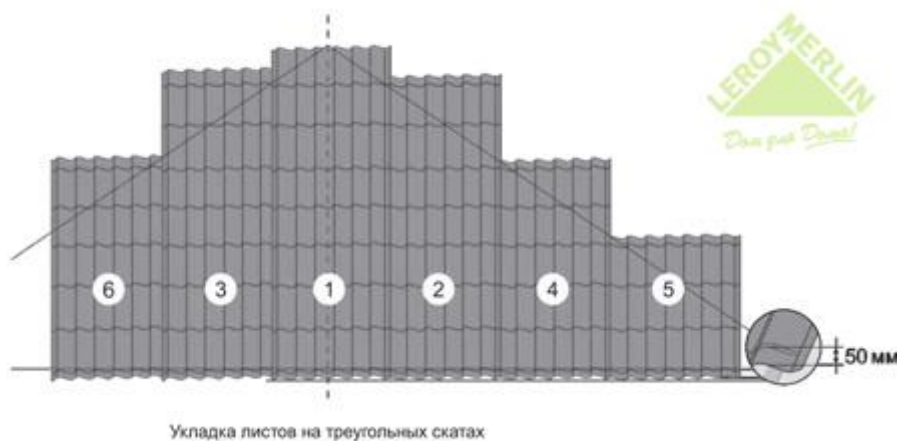

Крепление листов


Листы крепятся к обрешетке через продольную волну в каждую вторую поперечную волну. На каждый кв. метр расходуется от 6 до 8 саморезов.

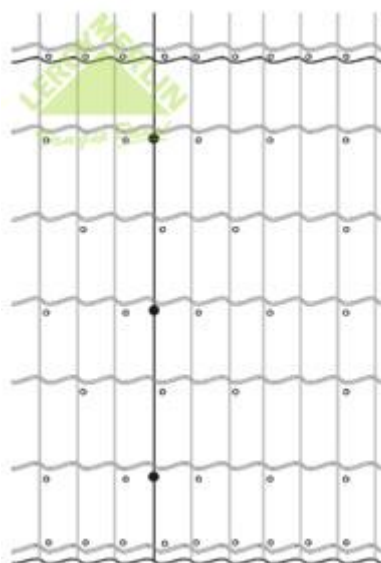


Крепление листов

Торцевая планка крепится саморезами к торцевой доске и сверху к металлочерепице, через 350 мм.


Нахлест между планками – 100 мм, по мере необходимости планки подрезают.

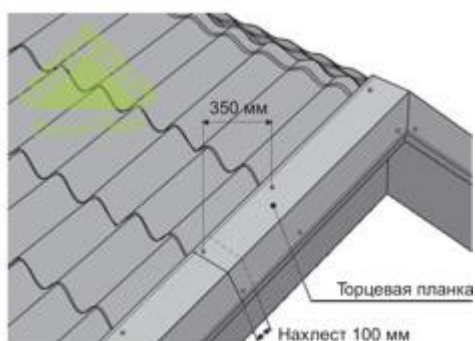


Установка верхней ендовы

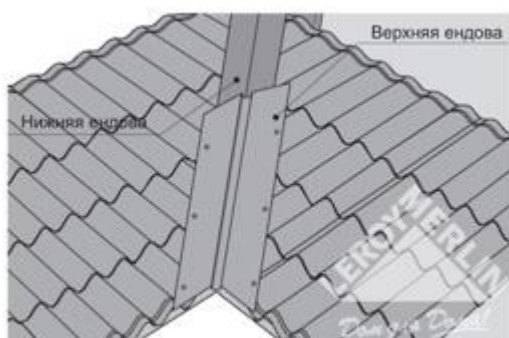


Установка планок примыкания

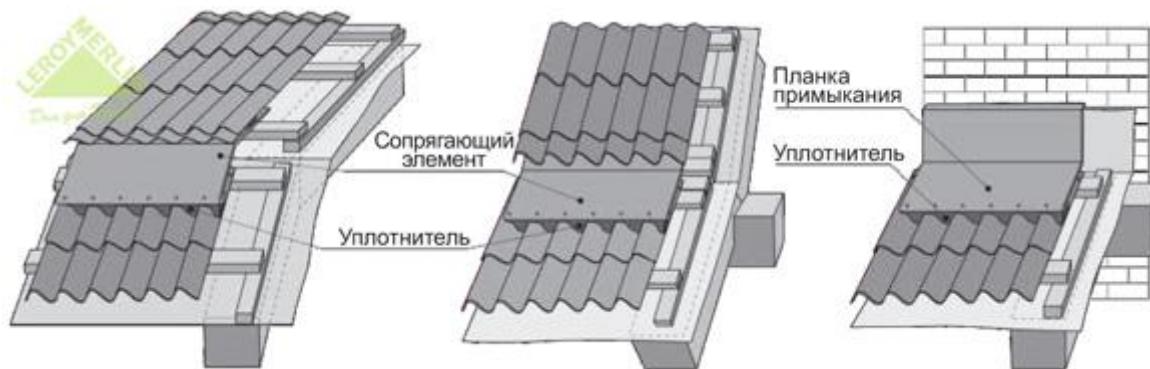

Установка конька

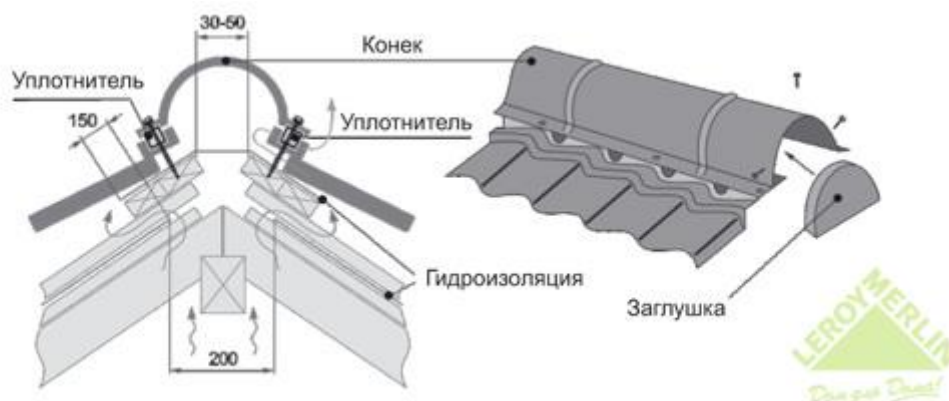

Монтаж элементов безопасности

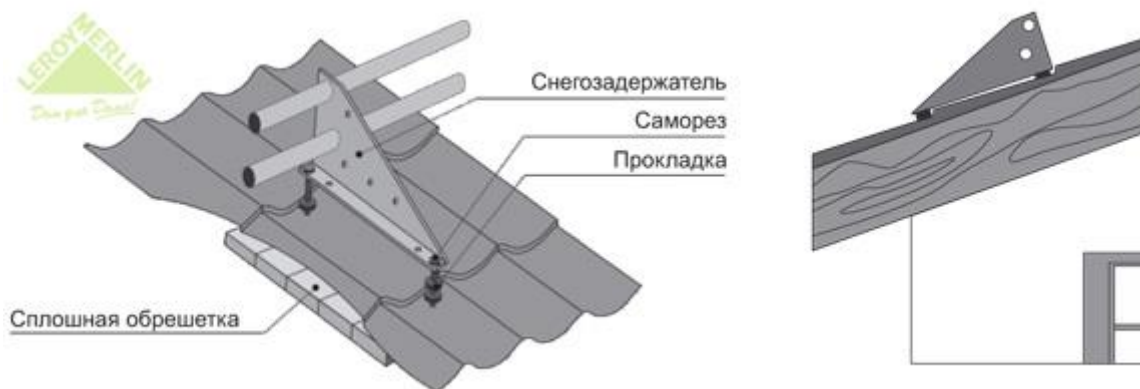

Послемонтажный уход

Уберите с кровли мусор, обработайте царапины и потертости баллончиком с эмалью для подкраски. Спустя 3 месяца после монтажа необходимо осуществить протяжку саморезов.

Два раза в год проводите очистку кровли от древесной листвы, веток и прочих предметов, попавших на кровлю. Делать это необходимо мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Передвигаться по поверхности кровли следует только в обуви с мягкой подошвой.

Правила транспортировки металлочерепицы

При перевозке профилированных изделий пачки должны быть размещены и закреплены в транспортном средстве способом, предотвращающим их самопроизвольное перемещение или смещение листов в пачках относительно друг друга в процессе движения транспортного средства. Длина кузова транспортного средства должна быть не менее длины пачек с профилированными изделиями.

Правила хранения металлочерепицы

Сразу после разгрузки следует снять металлическую стяжку.

Хранение должно осуществляться в неотапливаемых складских помещениях, закрытых от дождя и прямых солнечных лучей.

Не допускается хранение профилированных листов в пачке дольше 1 недели.

При более длительном хранении необходимо под пачки с профилированными изделиями положить брусья высотой не менее 100 мм с шагом 500 мм и обеспечить свободный доступ воздуха, проложив рейки между листами.

Для полной комплектации кровли рекомендуем Вам приобрести:

Уплотнитель



Снегозадержатель



Саморезы



Виниловый софит



Водосток



Баллончики для подкраски



Гидро- и ветрозащитная пленка

